


Инструкция по монтажу металлической черепицы Резка металлической черепицы




Перед тем, как приступить к обработке листа металлической черепицы, его следует положить на устойчивое, твердое основание. Листы металлической черепицы подрезаются по одному в индивидуальном порядке во избежание ошибок в размерах. Рекомендуется осуществлять резку только специальными инструментами. После резки необходимо тщательно смети все металлические опилки с листа. Следует учесть, что «треугольники», которые зачастую остаются после резки металлической черепицы, использовать невозможно, т.к. они не подойдут для рисунка основных листов.

Укладка металлической черепицы

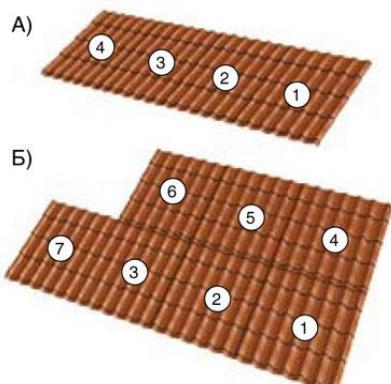

Вариант 1: Укладка металлической черепицы по длине листа, которая равна длине ската кровли (рис. А)

1. Первый лист металличерепицы выравнивается при укладке точно по торцу крыши и закрепляется саморезом (1 шт.) ровно у конька кровли. Вынос его относительно карниза должен быть не менее 50 мм.
2. При монтаже справа налево второй лист металличерепицы должен укладываться на первый лист внахлест.
3. При монтажа слева направо второй лист металличерепицы должен укладываться под первый лист.
4. Третий лист монтируется таким же образом, как и второй.
5. Три листа металличерепицы, скрепленные между собой при помощи саморезов, выравниваются строго параллельно карнизу крыши.
6. В верхней части бокового нахлеста листы соединяются саморезами таким образом, чтобы они могли свободно вращаться относительно самореза, удерживающего первый лист у конька кровли, и при этом не были прикручены к обрешетке кровли.

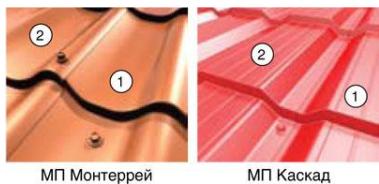

Вариант 2: Укладка металличерепицы по длине листа, которая меньше длины ската кровли. В таком случаестыковка листов осуществляется по их длине. (рис. Б)

Листы с первого по четвертый соединяются вместе и выравниваются по торцу крыши.

Крепление металличерепицы



Листы металличерепицы крепятся саморезами 4.8x28 (4.8x35) с цветной головкой и ЭПДМ-прокладкой. При этом цвет головки самореза подбирается под цвет листа металличерепицы. Для надежного крепления их количество должно быть не менее 6-8 штук на 1 кв. м. металличерепицы.

Низ листов металличерепицы прикрепляется при помощи тех же саморезов в прогиб через одну волну в местах, где лист прилегает к обрешетке.

Все последующие ряда саморезов вкручиваются через одну волну листа металличерепицы строго в шахматном порядке.